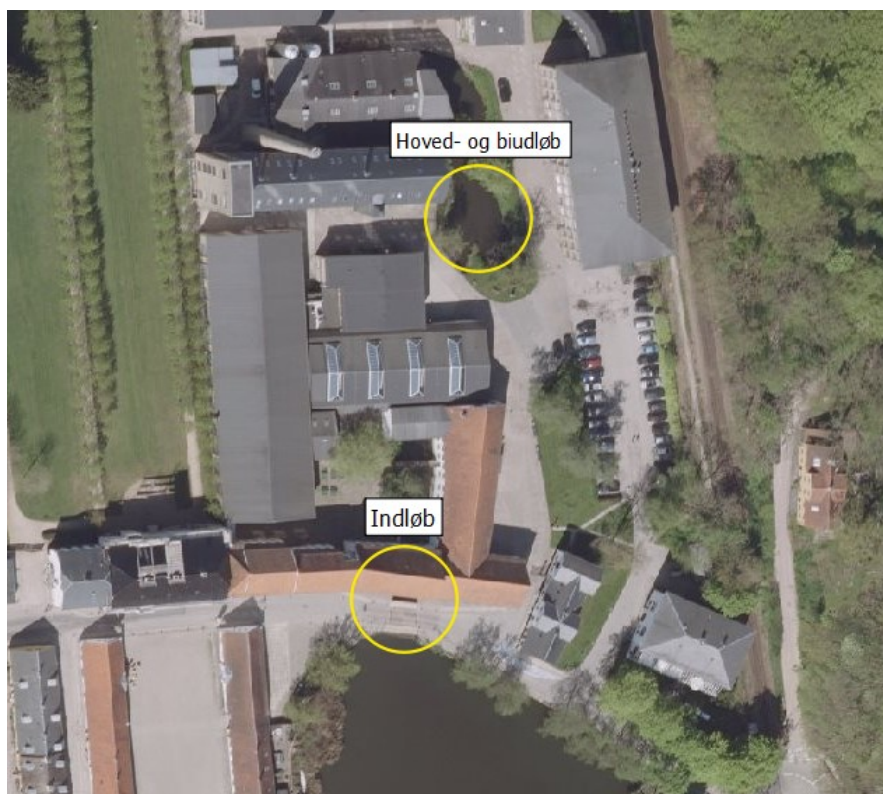


Notat**Bundforhold v. Brede værk**

Projekt ID:
XTAXEUDNY4W-75177900-752
Revision:

Udarbejdet af: NHL
Kontrolleret af:
Godkendt af:

**Nedstrøms hoved- og biløb**

Besigtigelsen blev foretaget fra båd og der blev anvendt en landmålerstok, under-vandskikkert og hænder til bestemmelse af bundforhold.

Dybden var 60-70cm for størstedelen af området, det dybeste sted var lige efter hovedudløbet, på 110cm

Figur: Besigtigelsesområde



Bunden var overvejende fast og bestod primært af skaller, brokker og sten. To områder havde 10 – 20 cm aflejringer ovenpå den faste bund, bestående hovedsageligt af organisk materiale.

Figur: Markeret områder med aflejringer ovenpå på fast bund.



Figur:

Venstre: Aflejret materiale
Højre: Resterende bundmateriale



Figur Dybdemåling



Indløb, efter grødegitter

Her blev anvendt vaders og landmålerstok til undersøgelse af eventuelle aflejringer på bunden.

Figur: Dybdemåling ved den østlige kant af indløb



Indløbet var 120 – 140 cm dybt og bunden var stort set uden sediment aflejringer. Ved den østlige kant lå 4-8 cm sedimentaflejringer, ud i ca. en meters bredde fra kanten.

Vandstanden var for høj til at kunne undersøge bundforholdene under broen.